

Saint PRIEST, le lundi 11 février 2019,

NOTICE DE PARAMETRAGE ET D'UTILISATION

LOGIC 200 LOGICIEL BASCULE

N° de logiciel	N° de notice	Révision
BI0IN37.07F	LOG_Fr_Bascule LOGIC200_rev09.docx	09

NOTICE DE PARAMETRAGE ET D'UTILISATION LOGIC 200 LOGICIEL BASCULE

Date	Numéro de révision	Objet de la modification
11/04/2007	00	Original.
20/07/2007	01	Rectification des caractéristiques.
02/10/2007	02	Rectification du message d'erreur " Er ref ".
28/02/2008	03	Ajout de la gestion de la carte option 4E4S_LOGIC.
22/12/2008	04	Rectification du câblage de l'option 4E4S LOGIC
28/08/2009	05	Mise à jour.
24/02/2016	06	Ajout du protocole PT6S3, ajout du paramètre pour impression de la référence n°2 au format date, ajout des commandes clavier : affichage Haute Précision et réimpression du ticket de pesée.
18/10/2017	07	Modification détail fonction affichage poids en haute précision et réimpression du dernier ticket. Ajout gestion ancien modèle de répétiteur de poids, gestion de la passerelle CanMK-FB en RS485.
31/01/2018	08	Ajout de l'implantation de la carte 4E4S_LOGIC
11/02/2019	09	Mise à jour de l'organigramme d'exécution des commandes Bus de terrain. (Voir "6.3.3. Lancement d'une commande")

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DU LOGICIEL	5
1.1. Le logiciel	5
1.2. Les périphériques	5
1.3. Les options	5
2. LA FACE AVANT	6
2.1. Affichages et voyants	6
2.2. Claviers	7
3. LA FACE ARRIERE	8
4. UTILISATION	9
4.1. Pesage Brut/Tare/Net	9
4.1.1. Imprimer ou mémoriser une pesée en manuel : 	9
4.1.2. Imprimer ou mémoriser une pesée en automatique	9
4.1.3. Impression du cumul : R	10
4.2. Pesage de lot	11
4.2.1. Pesage de lot en manuel	11
4.2.1.1. Début de Lot : 	11
4.2.1.2. Pesage du Lot : 	11
4.2.1.3. Fin de Lot : R	11
4.2.1.4. Exemple d'impression d'un lot (Pesage de lot en Net)	12
4.2.2. Pesage de lot en automatique	12
4.2.2.1. Début de Lot : 	12
4.2.2.2. Pesage du Lot	12
4.2.2.3. Fin de Lot : R	13
4.2.2.4. Exemple d'impression d'un lot (Pesage de lot en Brut/Tare/Net)	13
4.3. Fonctions Informations : I	14
4.3.1. I : Modification de la valeur des seuils	14
4.3.2. I0 : Consultation du DSD	14
4.3.3. I1 : Saisie de la valeur de la référence n°1	15
4.3.4. I2 : Saisie de la valeur de la référence n°2	15
4.3.5. I3 : Totalisation par référence n°1 de date à date	15
4.3.6. I4 : Totalisation par référence n°2 de date à date	16
4.3.7. I5 : Totalisation croisée de la référence n°1 par références n°2 de date à date	16
4.3.8. I6 : Accès au fichier tare	17
4.3.9. I7 : Effacement du fichier tare	17
4.3.10. I8 : Impression du fichier tare.	17
4.3.11. I9 : Accès au menu de paramétrage	18
4.4. Réimpression du dernier ticket de pesée par les touches I puis 	18
4.5. Affichage du poids haute résolution par les touches I puis I	18
5. MENU DE PARAMETRAGE	19
5.1. Paramétrage par la face avant de l'indicateur	20

5.1.1.	Mise à jour de la date et de l'heure	20
5.1.2.	Mise à jour du numéro de ticket	20
5.1.3.	Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur	20
5.1.4.	Paramètres de la liaison série COM1	21
5.1.5.	Paramètres de la liaison série COM2	22
5.1.6.	Longueur du ticket	23
5.1.7.	Numéro de station esclave de l'indicateur	23
5.1.8.	Paramètres des entrées/sorties	24
5.1.9.	Paramètres de la sortie analogique (0-10V / 4-20mA)	25
5.1.10.	Paramétrage à l'aide d'un PC	25
5.1.11.	Sauvegarde et impression du paramétrage puis retour en mode application	26
5.1.12.	Sauvegarde du paramétrage puis retour en mode application	26
5.2.	Paramétrage à l'aide d'un PC	26
5.2.1.	Réception du DSD (DSD RECEPTION)	26
5.2.2.	Raison sociale. (COMPANY NAME)	27
5.2.3.	Ticket de pesé paramétrable (CONFIGURABLE W. TICKET.)	27
5.2.4.	Ticket de début de lot paramétrable (CONFIGURABLE B. TICKET.)	28
5.2.5.	Ticket de fin de lot et de cumul paramétrable (CONFIGURABLE E. TICKET.)	28
5.2.6.	Fin et retour au menu du LOGIC (END AND RETURN ON LOGIC)	28
5.3.	Les tickets paramétrables	28
5.3.1.	Les commandes pour le paramétrage des tickets	28
5.3.2.	Les touches spéciales pour l'éditeur de tickets paramétrables	29
5.3.3.	Les étiquettes système	29
6.	ANNEXES	31
6.1.	Le protocole Fil De l'Eau ordinateur (FDE ordinateur)	31
6.2.	Protocole JBUS/MODBUS	31
6.3.	Bus de terrain avec passerelle CanMK-FB	31
6.3.1.	Données émises par l'indicateur	32
6.3.1.1.	Définition du champ "Compteur de vie"	32
6.3.1.2.	Définition du champ "Image des Entrées/Sorties"	32
6.3.1.3.	Définition des champs "Etat réponse" et "Donnée réponse"	33
6.3.1.4.	Définition des champs "Brut" / "Tare" / "Net"	33
6.3.1.5.	Définition du champ "Etat de la voie"	33
6.3.2.	Données reçues par l'indicateur	33
6.3.2.1.	Définition du champ "Forçage des Sorties"	34
6.3.2.2.	Liste des commandes	34
6.3.3.	Lancement d'une commande	34
6.3.4.	Exemples d'utilisation de commandes	35
6.3.4.1.	Commande de Tarage Semi-Automatique : 0002 H	35
6.3.4.2.	Commande de tarage prédéterminé : 0003 H	35
6.3.4.3.	Commande d'écriture de la valeur du seuil 1 : 0015 H	36
6.4.	Raccordement passerelle CanMK-FB avec répéteur de poids	36
6.5.	Implantation de la carte option 4E4S_LOGIC	37
6.6.	Câblage de l'option 4E4S_LOGIC avec option 0-10V ou 4-20mA	37
6.7.	Affichage pseudo-alphanumérique de l'indicateur	38
6.8.	Messages d'erreurs	38
6.9.	Dépannage	39
6.10.	Récapitulatif du menu de paramétrage	40

1. PRESENTATION DU LOGICIEL

1.1. Le logiciel

Le logiciel Bascule pour "LOGIC 200" est destiné aux applications plate-forme ou système de pesage avec possibilité de tabulation de tare, de données associées à la pesée et impression de ticket. (Entête de ticket paramétrable, n° de pesée, date, heure, référence 1 et 2 paramétrables, brut, tare, net, fin de ticket paramétrable, ...)

Liste des protocoles de communication classiques par liaison série:

- ERIC
- PT6S3
- COMIDM
- JBUS / MODBUS
- Gestion passerelle **CanMK-FB**. Passerelle bus de terrain (PROFUBUS, DEVICENET, MODBUS TCP,...) uniquement sur **COM2**, voir "5.1.5. Paramètres de la liaison série COM2" et "6.3 Bus de terrain avec passerelle CanMK-FB".

1.2. Les périphériques

Les indicateurs "LOGIC 200" disposent en version standard de :

- 1 liaison série RS232 sur **COM1**. (Avec ou sans DTR)
- 1 liaison série RS485 2 fils sur **COM2**. (Avec ou sans résistance de terminaison RT de 120 ohm)
- 1 entrée pour capteur(s) analogique(s), 6 fils, sur **M1**. (Longueur maximum : 100m)

Remarques :

- Seul un câble doit être raccordé sur **M1**. La mise en parallèle des capteurs se faisant séparément dans une boîte de raccordement.
- La tresse du câble capteur analogique doit impérativement être reliée à la masse de l'indicateur.

1.3. Les options

Les indicateurs "LOGIC 200" disposent en option d'une carte 4 entrées / 4 sorties (carte "4E4S_LOGIC") avec la possibilité d'ajouter une sortie analogique 0-10V ou 4-20mA : ("carte fille 0-10V" ou "carte fille 4-20mA")

- 4 entrées TOR ne nécessitant pas d'alimentation^(*) sur **INPUT**. (Longueur maximum de câble : 3 m)
- 4 sorties (contacts secs avec commun) sur **OUTPUT**.

Caractéristiques électriques maximum^(*) : V = 48V / I = 500mA.

- 1 sortie analogique 0-10V ou 4-20mA sur **ANALOGUE OUTPUT**. (Pour plus d'informations se reporter à la notice "SPECIFICATION DES CARTES ANALOGIQUES 0-10V ET 4-20mA")



(*) ATTENTION :




Le non-respect de ces deux dernières consignes peut entraîner la destruction de l'indicateur.

Description des Entrées/Sorties mode seuil :

E1 = Impression / Pesage.	S1 = Seuil 1.
E2 = Mise à zéro du poids Brut.	S2 = Seuil 2.
E3 = Effacement de la tare et retour en poids Brut.	S3 = Seuil 3.
E4 = Tarage et passage en poids Net. (TSA)	S4 = Acquiescement fonction. (E1, E2, E3, E4)

2. LA FACE AVANT

2.1. Affichages et voyants

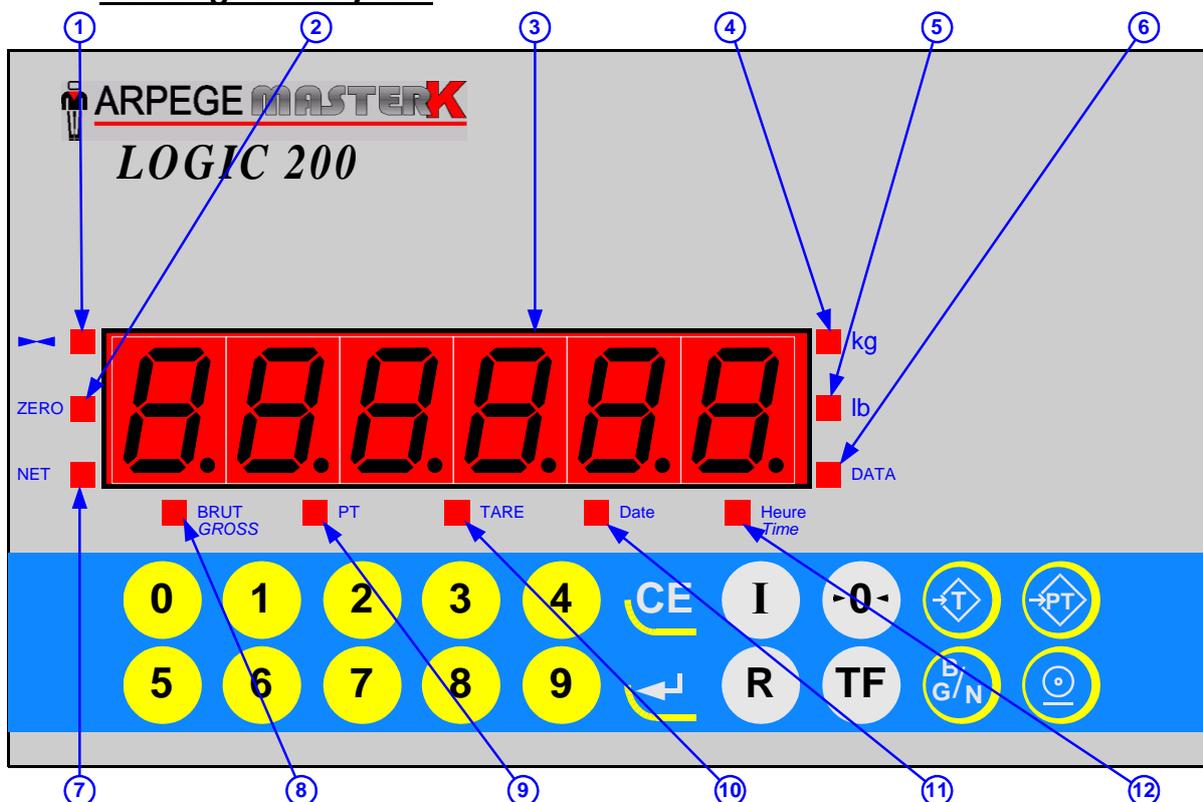

Légende :

- | | |
|--|--|
| 1. Voyant indiquant l'affichage d'un poids stable. | 7. Voyant indiquant l'affichage d'un poids NET. |
| 2. Voyant indiquant le zéro correct du poids brut à +/- 1/4 d'échelon. | 8. Voyant indiquant l'affichage d'un poids BRUT. |
| 3. Afficheur de poids sur 6 digits. | 9. Voyant indiquant l'affichage temporaire d'une Tare tabulée. |
| 4. Voyant indiquant l'affichage du poids en kilogramme. | 10. Voyant indiquant l'affichage d'une Tare. |
| 5. Voyant indiquant l'affichage du poids en livre. | 11. Voyant indiquant l'affichage de la date. |
| 6. Voyant indiquant l'affichage d'une donnée. | 12. Voyant indiquant l'affichage de l'heure. |

Remarques :


- Conversion kilogramme en livre : 1 kg \Rightarrow 2.204 lb,
1 lb \Rightarrow 0.454 kg.

- Dans le cas de la consultation d'une pesée DSD :


- Le voyant "**DATA**" indique l'affichage de données,
- Les voyants "**kg**" et "**lb**" indiquent l'unité des poids de la pesée mémorisée dans le DSD,
- Le voyant "**BRUT**" ("**GROSS**") indique l'affichage du poids brut de la pesée mémorisée dans le DSD,
- Le voyant "**NET**" indique l'affichage du poids net de la pesée mémorisée dans le DSD,
- Les voyants "**PT**" ou "**TARE**" indiquent l'affichage la valeur et le type de tare de la pesée mémorisée dans le DSD,
- Le voyant "**Date**" indique l'affichage de la date de la pesée mémorisée dans le DSD,
- Le voyant "**Heure**" ("**Time**") indique l'affichage de l'heure de la pesée mémorisée dans le DSD.

2.2. Claviers

Touches Métrologique :

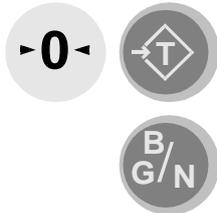

Touches applications :

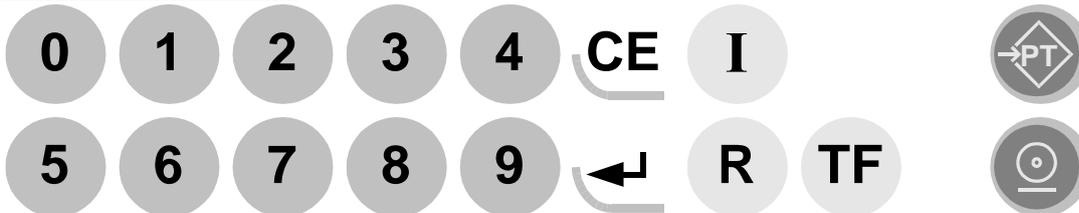

Touches de 0 à 9 : Touches numériques permettant la saisie, des poids, des codes, etc.

Touche  : Touche "Correction" permet d'effacer une donnée numérique affichée ou dans le cas d'une saisie de valeur signée permet de changer le signe.

Touche  : Validation d'une donnée saisie ou affichée sur l'indicateur. (**ENTER**)
Accès à la fonction/menu affiché.

Touche  : Touche "**R**ésultat", permet de revenir à la fonction/menu précédent dans le menu de paramétrage et permet l'impression du ticket de fin de lot et du ticket de cumul.

Touche  : Touche "**I**nformation", permet de passer à la fonction/menu suivant dans le menu de paramétrage et permet l'accès aux fonctions Informations.

Touche  : Touche "Impression", permet l'impression d'un ticket de pesée.

Touche  : Touche "**T**arage", permet le tarage de l'indicateur avec le poids brut présent.


Touche  : Touche "**P**T", permet la saisie d'un poids "**P**oids **T**abulé". (Tare)

Touche  : Touche "**T**are **F**ichier", permet d'enclencher une tare tabulée du fichier tare.

Touche  : Touche "**B**rut / **G**ross / **N**et", permet de permuter quelques secondes l'affichage en poids brut (Gross) en poids net et vis-versa.

Touche  : Touche "**Z**éro", permet d'effectuer une remise à zéro du poids.

3. LA FACE ARRIERE

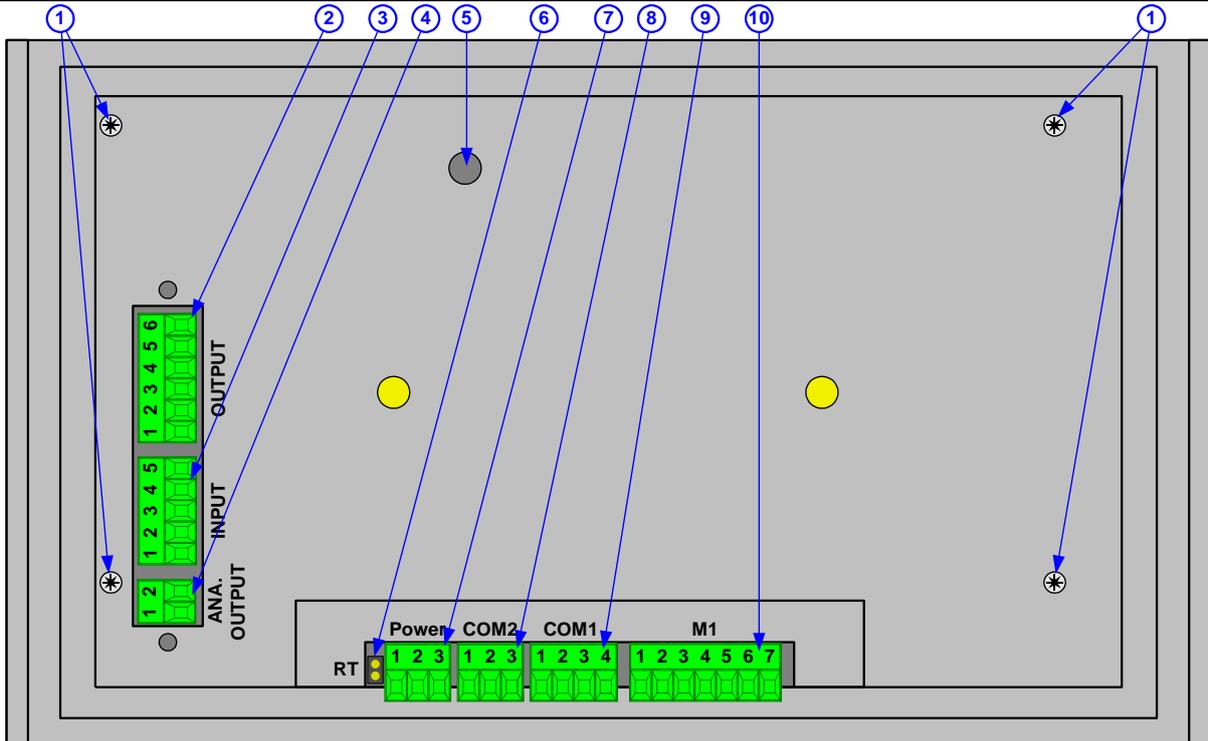


Légende :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Vis de fermeture. 2. OUTPUT : 4 sorties. 3. INPUT : 4 entrées. 4. ANA. OUTPUT : Sortie analogique 0-10V ou 4-20mA. 5. Accès au bouton poussoir de réglage BP1. | <ul style="list-style-type: none"> 6. RT : Résistance de terminaison (120 ohm) pour la RS485 du COM2. 7. Power : Alimentation 12V_{DC} / 24V_{DC}. 8. COM2 : Liaison série RS485. (2 fils) 9. COM1 : Liaison série RS232. 10. M1 : Liaison capteur(s) analogique(s). |
|---|---|

		BROCHAGE						
		1	2	3	4	5	6	7
ANA. OUTPUT	Sortie analogique 0-10V ou 4-20mA	0V	0-10V / 4-20mA					
INPUT	Entrée TOR	E1	E2	E3	E4	Com.		
OUTPUT	Sorties relais	S1	S2	S3	S4	Com.	N.C.	
COM 1	RS232	0V	Tx	Rx	DTR			
COM 2	RS485 2 fils	0V	Tx/Rx-	Tx/Rx+				
POWER	Alimentation	+V _{DC}	Terre	0V				
M1	Capteur analogique	M- (-Meas.)	M+ (+Meas.)	R- (-Sense)	R+ (+Sense)	A- (-Excitation)	A+ (+Excitation)	Masse (Tresse)

Exemple de câble "LOGIC – PC" :

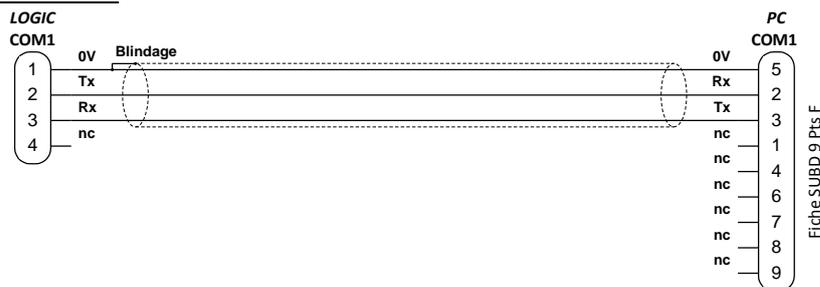

4. UTILISATION

4.1. Pesage Brut/Tare/Net

4.1.1. Imprimer ou mémoriser une pesée en manuel :

Le paramètre **o Node** est à "00". (Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

Déposez la charge à peser sur la bascule.

Appuyer sur la touche , l'indicateur vérifie la stabilité du poids, on saisit les références qui sont éventuellement validées. L'indicateur peut alors imprimer et/ou mémoriser la pesée dans le DSD.

Le message **Good** s'affiche alors pendant quelques secondes pour indiquer que la pesée est correcte.

Erreurs possibles :

- **Good** en alternance avec le poids : la pesée est faite mais le poids est supérieur au seuil bas, déchargez la bascule afin que le poids soit inférieur au seuil bas ou désactivez le seuil bas en le mettant à zéro.
- **Load** le poids est inférieur au seuil bas, chargez la bascule pour que la pesée soit effectuée.

Exemple d'impression :

ARPEGE MASTER-K
 38, Avenue des Freres Montgolfier
 BP 186
 69 686 Chassieu Cedex

Date : 11/04/2007 Heure: 08:33:39

Numero de ticket: 000008
 Numero de DSD : 000071
 Reference No 1 : 055530
 Reference No 2 : 000087

BRUT : 17.70 kg
TARE : 0.00 kg
NET : 17.70 kg

Tel.:04 72 22 92 22 Fax.:04 78 90 84 16
 www.masterk.com/marketing@masterk.com

Les impressions surlignées (xxxxxx) sont activées ou non par paramétrage.
 (Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

4.1.2. Imprimer ou mémoriser une pesée en automatique

Le paramètre **o Node** est à "10" et la valeur du seuil bas doit être différente de zéro. (Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

Déposez la charge à peser sur la bascule.

L'indicateur vérifie que le poids soit supérieur au seuil bas et qu'il soit stable, on saisit les références qui sont éventuellement validées. L'indicateur peut alors imprimer et/ou mémoriser la pesée dans le DSD.

Le message  s'affiche alors pendant quelques secondes pour indiquer que la pesée est correcte.

Erreur possible :

 en alternance avec le poids : la pesée est faite mais le poids est supérieur au seuil bas, déchargez la bascule afin que le poids soit inférieur au seuil bas ou désactivez le seuil bas en le mettant à zéro.

Exemple d'impression :

ARPEGE MASTER-K	
38, Avenue des Freres Montgolfier BP 186 69 686 Chassieu Cedex	
Date :	11/04/2007 Heure: 08:25:57
Numero de ticket: 000006 Numero de DSD : 000069 Reference No 1 : 055530 Reference No 2 : 000087	
BRUT	: 21.22 kg
TARE	: 0.00 kg
NET	: 21.22 kg
Tel.:04 72 22 92 22 Fax.:04 78 90 84 16 www.masterk.com/marketing@masterk.com	

Les impressions surlignées (XXXXXX) sont activées ou non par paramétrage.
(Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

4.1.3. Impression du cumul :

Pour effectuer une impression du cumul, il faut tabuler la touche . L'impression est effectuée et le cumul est remis à zéro.

Exemple d'impression :

ARPEGE MASTER-K	
38, Avenue des Freres Montgolfier BP 186 69 686 Chassieu Cedex	
Date :	11/04/2007 Heure: 08:42:36
TOTAL NB : 6 TOTAL BRUT : 128.32 kg TOTAL TARE : 0.00 kg TOTAL NET : 128.32 kg MOYENNE : 21.386 kg ECART TYPE : 4.707 kg	
Tel.:04 72 22 92 22 Fax.:04 78 90 84 16 www.masterk.com/marketing@masterk.com	

Les impressions surlignées (XXXXXX) sont activées ou non par paramétrage.
(Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

4.2. Pesage de lot

4.2.1. Pesage de lot en manuel

Le paramètre  est à "01" ou "02". (Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

4.2.1.1. Début de Lot :

Déposez la charge à peser sur la bascule.

Appuyer sur la touche , l'indicateur vérifie la stabilité du poids, on saisit les références de début de lot qui sont éventuellement validées. L'indicateur imprime le début de lot.

On saisit les références qui sont éventuellement validées et l'indicateur imprime et/ou mémorise la pesée dans le DSD.

Le message  s'affiche alors pendant quelques secondes pour indiquer que la pesée est correcte.

Erreurs possibles :

-  en alternance avec le poids : la pesée est faite mais le poids est supérieur au seuil bas, déchargez la bascule afin que le poids soit inférieur au seuil bas ou désactivez le seuil bas en le mettant à zéro.
-  le poids est inférieur au seuil bas, chargez la bascule pour que la pesée soit effectuée.

4.2.1.2. Pesage du Lot :

Déposez la charge à peser sur la bascule.

Appuyer sur la touche , l'indicateur vérifie la stabilité du poids, on saisit les références qui sont éventuellement validées et l'indicateur imprime et/ou mémorise la pesée dans le DSD.

Le message  s'affiche alors pendant quelques secondes pour indiquer que la pesée est correcte.

Erreurs possibles :

-  en alternance avec le poids : la pesée est faite mais le poids est supérieur au seuil bas, déchargez la bascule afin que le poids soit inférieur au seuil bas ou désactivez le seuil bas en le mettant à zéro.
-  le poids est inférieur au seuil bas, chargez la bascule pour que la pesée soit effectuée.

4.2.1.3. Fin de Lot :

Pour effectuer une fin de lot, il faut tabuler la touche .

On saisit les références qui sont éventuellement validées et l'indicateur imprime la fin de lot.

4.2.1.4. Exemple d'impression d'un lot (Pesage de lot en Net)

```

ARPEGE MASTER-K
38, Avenue des Freres Montgolfier
  BP 186
  69 686 Chassieu Cedex

Date : 11/04/2007      Heure: 09:27:13
Reference No 1 : 055530
-----
Reference No 2 : 000087
000077 09:27:22 0001 NET : 2.04 kg
Reference No 2 : 000721
000078 09:27:40 0002 NET : 2.04 kg
Reference No 2 : 005208
000079 09:27:52 0003 NET : 2.04 kg
Reference No 2 : 005208
000080 09:28:00 0004 NET : 2.04 kg
Reference No 2 : 099300
000081 09:28:15 0005 NET : 2.04 kg
-----
NB      :      5      NET      :      10.21 kg
MOYENNE :      2.040 kg
ECART TYPE :      0.000 kg
Date : 11/04/2007      Heure: 09:28:33

Tel.:04 72 22 92 22 Fax.:04 78 90 84 16
www.masterk.com/marketing@masterk.com

```

Pour chaque pesée on a le numéro de DSD et le nombre de pesée du lot en cours, les impressions surlignées (XXXXXX) sont activées ou non par paramétrage. (Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

4.2.2. Pesage de lot en automatique

Le paramètre est à "11" ou "21" et la valeur du seuil bas doit être différente de zéro. (Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

4.2.2.1. Début de Lot :

Appuyer sur la touche , on saisit les références de début de lot qui sont éventuellement validées. L'indicateur imprime le début de lot.

4.2.2.2. Pesage du Lot

Déposez la charge à peser sur la bascule.

L'indicateur vérifie que le poids soit supérieur au seuil bas et qu'il soit stable, on saisit les références qui sont éventuellement validées. L'indicateur peut alors imprimer et/ou mémoriser la pesée dans le DSD.

Le message s'affiche alors pendant quelques secondes pour indiquer que la pesée est correcte.

Erreur possible :

en alternance avec le poids : la pesée est faite mais le poids est supérieur au seuil bas, déchargez la bascule afin que le poids soit inférieur au seuil bas ou désactivez le seuil bas en le mettant à zéro.

4.2.2.3. Fin de Lot : **R**

Pour effectuer une fin de lot, il faut tabuler la touche **R**.

On saisit les références qui sont éventuellement validées et l'indicateur imprime la fin de lot.

4.2.2.4. Exemple d'impression d'un lot (Pesage de lot en Brut/Tare/Net)

```

ARPEGE MASTER-K
38, Avenue des Freres Montgolfier
  BP 186
  69 686 Chassieu Cedex

Date : 11/04/2007      Heure: 09:41:45
Reference No 1 : 034800
-----
DSD:000090 Heure: 09:41:55 NB      :0001
Reference No 2 : 000726
  BRUT      TARE      NET
  2.04 kg   0.00 kg   2.04 kg
DSD:000091 Heure: 09:42:09 NB      :0002
Reference No 2 : 000726
  BRUT      TARE      NET
  2.04 kg   0.00 kg   2.04 kg
DSD:000092 Heure: 09:42:19 NB      :0003
Reference No 2 : 006662
  BRUT      TARE      NET
  2.04 kg   0.00 kg   2.04 kg
DSD:000093 Heure: 09:42:24 NB      :0004
Reference No 2 : 006662
  BRUT      TARE      NET
  2.04 kg   0.00 kg   2.04 kg
DSD:000094 Heure: 09:42:32 NB      :0005
Reference No 2 : 000573
  BRUT      TARE      NET
  2.04 kg   0.00 kg   2.04 kg
DSD:000095 Heure: 09:42:42 NB      :0006
Reference No 2 : 000573
  BRUT      TARE      NET
  2.04 kg   0.00 kg   2.04 kg
-----
TOTAL NB      :          6
TOTAL BRUT    :        12.24 kg
TOTAL TARE    :          0.00 kg
TOTAL NET     :        12.24 kg
MOYENNE      :        2.040 kg
ECART TYPE    :          0.000 kg
Date : 11/04/2007      Heure: 09:42:47

Tel.:04 72 22 92 22 Fax.:04 78 90 84 16
www.masterk.com/marketing@masterk.com

```

Les impressions surlignées (XXXXXX) sont activées ou non par paramétrage.
(Voir "5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur")

4.3. Fonctions Informations : I

4.3.1. I : Modification de la valeur des seuils

Pour accéder à ce menu, il faut tabuler les touches , l'indicateur affiche alors **S c o d e**. (Secret code)

Il faut tabuler la touche , le menu suivant est alors disponible :

SET 1 : xxxxxx Entrez la valeur du seuil 1, et validez. (6 chiffres)
(set the value of threshold 1)

SET 2 : xxxxxx Entrez la valeur du seuil 2, et validez. (6 chiffres)
(set the value of threshold 2)

SET 3 : xxxxxx Entrez la valeur du seuil 3, et validez. (6 chiffres)
(set the value of threshold 2)

Puis retour à l'application.

Remarque : Si l'indicateur est en mode comparaison, la valeur du seuil 2 n'est pas modifiable.

4.3.2. I0 : Consultation du DSD

Pour consulter une des 14 000 dernières pesées stockées dans le DSD il faut tabuler les touches  puis .

L'indicateur demande alors de saisir le numéro de DSD à consulter :

d5d no : xxxxxx Entrez le numéro de la pesée DSD à consulter et validez avec .
(DSD number)

On a successivement les informations si dessous qui s'affichent :

 La date de la pesé demandée.

 L'heure de la pesée demandée.

 Le poids brut de la pesé demandée.

 La valeur de la tare de la pesé demandée.

 Le poids net de la pesé demandée.

Puis on retourne au pesage.

Remarques :

- Chaque information s'affiche en clignotant pendant 8 secondes,
- Il est possible de passer à l'information suivante plus rapidement en tabulant la touche ,
- Pendant l'affichage de la valeur de la tare, le type de tare est indiqué par le voyant TARE (tarage par l'indicateur) ou le voyant PT. (Valeur de tare tabulée ou chargée par protocole)

4.3.3. I1 : Saisie de la valeur de la référence n°1

Pour saisir la valeur de la référence N°1 il faut tabuler les touches  puis . L'indicateur affiche alors le message suivant :

REF1

: xxxxxxxx

Entrez la valeur de la référence N°1 (6 chiffres) et validez avec .

(Reference 1)

4.3.4. I2 : Saisie de la valeur de la référence n°2

Pour saisir la valeur de la référence N°2 il faut tabuler les touches  puis . L'indicateur affiche alors le message suivant :

REF2

: xxxxxxxx

Entrez la valeur de la référence N°2 (6 chiffres) et validez avec .

(Reference 2)

4.3.5. I3 : Totalisation par référence n°1 de date à date

Pour faire une totalisation des pesées par la référence n°1 il faut tabuler les touches  puis . L'indicateur affiche alors les messages suivants :

B DATE

: xxxxxxxx

Entrez la date de début de la totalisation et validez avec .

(Begin Date)

Exemple : 050407 pour le 5 avril 2007.

E DATE

: xxxxxxxx

Entrez la date de fin de la totalisation et validez avec .

(End Date)

Exemple : 110407 pour le 11 avril 2007.

La totalisation (tri du DSD) est lancée, durant cette étape le message suivant est affiché DSD . Ensuite l'indicateur imprime le résultat de la totalisation.

Exemple d'impression :

Date : 11/04/2007	Heure: 10:15:26
TOTAL 05/04/2007 --> 11/04/2007	

:Reference No 1 :	TOTAL NET :
: 000000 :	287.85 kg :
: 000026 :	16.15 kg :
: 000123 :	302.66 kg :
: 000260 :	63.05 kg :
: 034800 :	28.58 kg :
: 055530 :	85.65 kg :

TOTAL =	783.94 kg

4.3.6. I4 : Totalisation par référence n°2 de date à date

Pour faire une totalisation des pesées par la référence n°2 il faut tabuler les touches  puis . L'indicateur affiche alors les messages suivants :

b DATE : xxxxxxxx Entrez la date de début de la totalisation et validez avec .
(Begin Date) Exemple : 050407 pour le 5 avril 2007.

E DATE : xxxxxxxx Entrez la date de fin de la totalisation et validez avec .
(End Date) Exemple : 110407 pour le 11 avril 2007.

La totalisation (tri du DSD) est lancée, durant cette étape le message suivant est affiché **d S d**. Ensuite l'indicateur imprime le résultat de la totalisation.

Exemple d'impression :

Date :	11/04/2007	Heure :	10:27:54
TOTAL	05/04/2007	-->	11/04/2007
:Reference No 2 : TOTAL NET :			

:	000000	:	287.85 kg :
:	000001	:	16.13 kg :
:	000002	:	16.13 kg :
:	000003	:	270.40 kg :
:	000087	:	156.68 kg :
:	000573	:	4.08 kg :
:	000715	:	10.20 kg :
:	000721	:	2.04 kg :
:	000726	:	6.13 kg :
:	005208	:	4.09 kg :
:	006662	:	4.08 kg :
:	008715	:	4.09 kg :
:	099300	:	2.04 kg :

TOTAL	=		783.94 kg

4.3.7. I5 : Totalisation croisée de la référence n°1 par références n°2 de date à date

Pour faire une totalisation croisée des pesées de référence n°1 par référence n°2 il faut tabuler les touches

 puis . L'indicateur affiche alors les messages suivants :

b DATE : xxxxxxxx Entrez la date de début de la totalisation et validez avec .
(Begin Date) Exemple : 050407 pour le 5 avril 2007.

E DATE : xxxxxxxx Entrez la date de fin de la totalisation et validez avec .
(End Date) Exemple : 050407 pour le 5 avril 2007.

r E F I : xxxxxxxx Entrez la référence N°1 à totaliser et validez avec .
(Reference 1) Exemple : 000123 pour une totalisation sur la référence N°1 de valeur 000123.

La totalisation (tri du DSD) est lancée, durant cette étape le message suivant est affiché

Ensuite l'indicateur imprime le résultat de la totalisation.

Remarque : Si l'on entre la valeur "000000" pour la référence N°1 à totaliser on aura alors la totalisation croisée de toutes les pesées des différentes références N°1 par rapport aux références N°2.

Exemple d'impression :

```

Date : 11/04/2007      Heure: 10:56:48
TOTAL 05/04/2007 --> 11/04/2007
Reference No 1
000123
:Reference No 2 : TOTAL NET :
-----
: 000001 : 16.13 kg :
: 000002 : 16.13 kg :
: 000003 : 270.40 kg :
-----
TOTAL = 302.66 kg

```

4.3.8. I6 : Accès au fichier tare

Pour accéder au fichier tare il faut tabuler les touches



(Secret code)

Il faut successivement tabuler les touches suivantes



Le message suivant :

: xxxxxx

Entrez le code de la tare à modifier ou créer et validez avec



(PT Number)

(De 01 à 99)

: xxxx . xx

Entrez la valeur de tare désirée et validez avec



(Predetermined Tare)

(Sur 6 chiffres)

Pour quitter cette fonction il suffit de mettre le code de la tare à "00" et de valider avec



Remarque : Le code tare "00" correspond à une valeur de tare nulle.

4.3.9. I7 : Effacement du fichier tare

Pour effacer le fichier tare il faut tabuler les touches



(Secret code)

Il faut successivement tabuler les touches suivantes



Le message s'affiche alors pendant quelques secondes pour indiquer l'effacement s'est correctement déroulé.

4.3.10. I8 : Impression du fichier tare.

Pour effectuer une impression du fichier tare, il faut tabuler les touches



, l'impression est effectuée.

Exemple d'impression :

Date :	11/04/2007	Heure:	11:29:55
: PT NO :	PT	:	

: 00 :	0.00 kg	:	
: 01 :	0.10 kg	:	
: 02 :	0.20 kg	:	
: 03 :	0.30 kg	:	

4.3.11. I9 : Accès au menu de paramétrage

Pour accéder à ce menu, il faut tabuler les touches  puis , l'indicateur affiche alors  (Secret code)

Il faut successivement tabuler les touches suivantes , , ,  puis , le menu de paramétrage est alors disponible.

Reportez-vous au chapitre "5. Menu de Paramétrage" pour le détail du paramétrage.

4.4. Réimpression du dernier ticket de pesée par les touches I puis

Pour effectuer la réimpression du dernier ticket de pesée, tabuler successivement les touches  puis . Le ticket de la dernière pesée effectuée est réimprimé.


4.5. Affichage du poids haute résolution par les touches I puis I

Pour activer l'affichage du poids en haute résolution, tabuler successivement les touches  puis . Le poids s'affiche pendant 5 secondes en haute résolution, le voyant "DATA" est alors allumé.

5. MENU DE PARAMETRAGE

Pour accéder à ce menu, il faut tabuler les touches  puis , l'indicateur affiche alors S c o d e (Secret code)

Il faut successivement tabuler les touches , , ,  puis , le menu suivant est alors disponible :

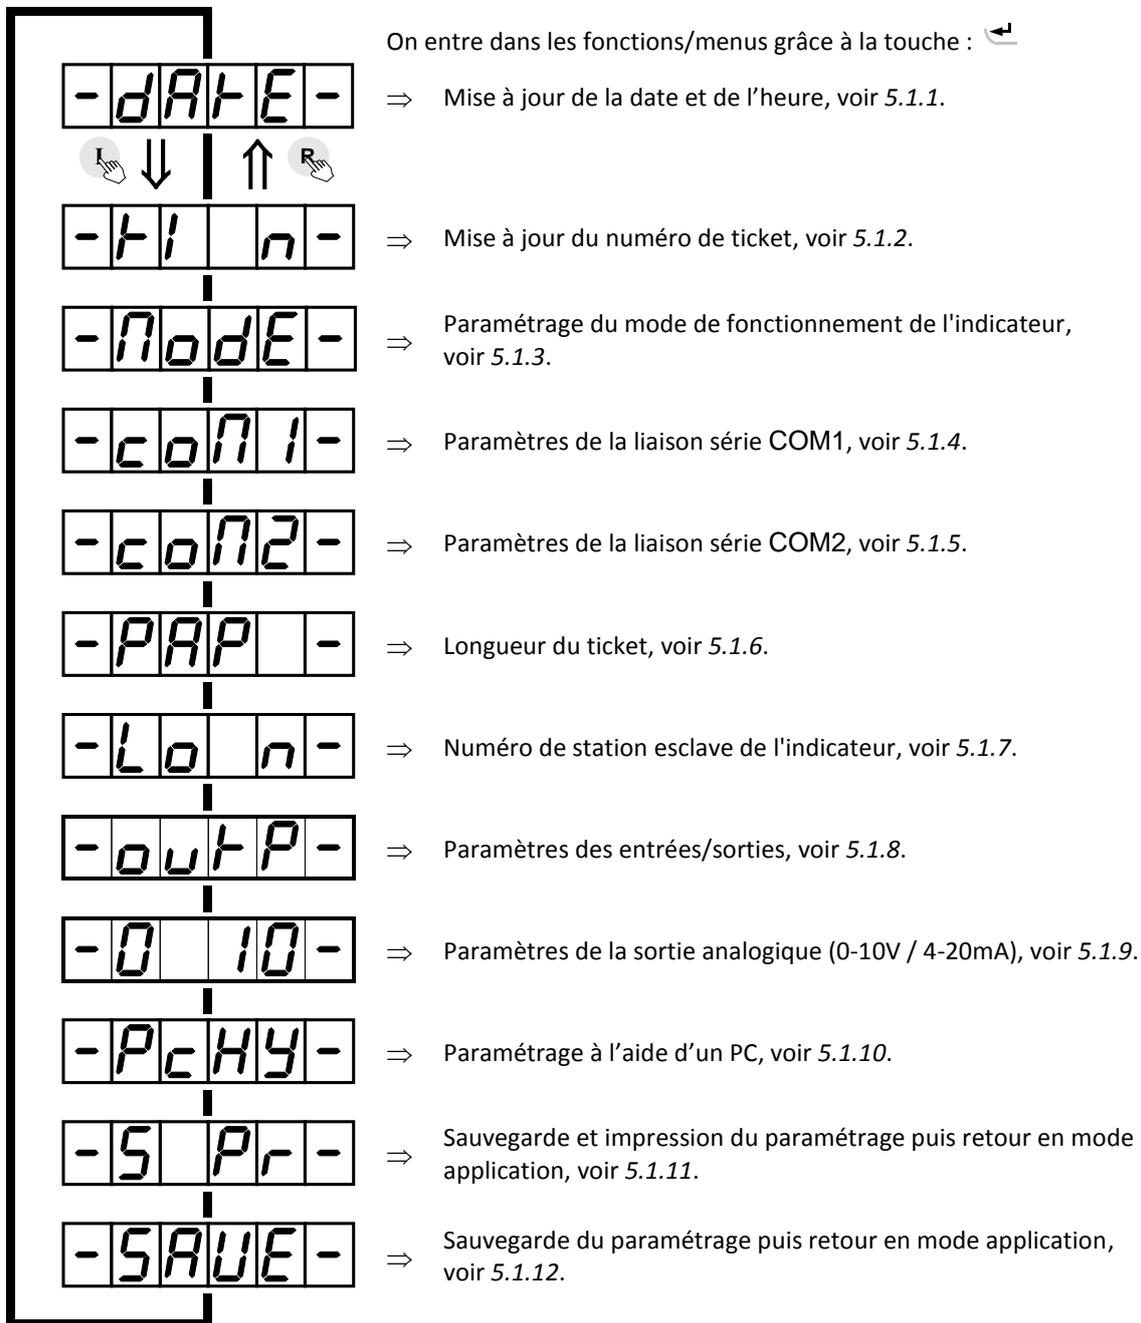

Rappel : Pour se déplacer dans le menu.

Touches	Effets
	Passe à la fonction / au menu précédent.
	Passe à la fonction / au menu suivant.

5.1. Paramétrage par la face avant de l'indicateur

5.1.1. Mise à jour de la date et de l'heure

DF IUS

: x

(0 = Fr, 1 = US)

Choisissez le format de la date désirée et validez.

0 = Format Français : JJ/MM/AA (Jour/Mois/Année)

1 = Format Américain : MM/JJ/AA. (Mois/Jour/Année)

2 = Format Anglais/Européen : JJ/MM/AA. (Jour/Mois/Année)

Remarque : Si le format date est à 0 les textes du ticket sont en Français sinon ils sont en Anglais.

JJAAAA

: xxxxxx

Entrez la date désirée dans le format demandé précédemment et validez.

Exemple pour le 3 avril 2007 :

JJAAAA : Saisie avec le format Français : "030407."

MMJJYY : Saisie avec le format Américain : "040307."

JJMMYY : Saisie avec le format Anglais/Européen : "030407."

HHNNSS

: xxxxxx

Entrez l'heure désirée et validez.

Exemple : "151230" pour 15h12mn30s.

5.1.2. Mise à jour du numéro de ticket

TICN

: xxxxxx

(ticket number)

Numéro de ticket à 6 chiffres. Entrez le nouveau numéro de ticket puis validez. (Ce paramètre ne sert qu'en mode Pesage Brut/Tare/Net)

5.1.3. Paramétrage du mode de fonctionnement de l'indicateur

o NoDE

: xy

Choisissez le mode de fonctionnement de l'indicateur.

(Operating Mode)

X : 0 = Impression manuel.

1 = Impression automatique. (Dans ce cas il faut que le seuil bas soit différent de zéro)

Y : 0 = Pesage Brut/Tare/Net.

1 = Pesage de lot en Net.

2 = Pesage de lot en Brut/Tare/Net.

o rEF1

: xy

Choisissez le mode de fonctionnement pour la saisie de la référence n°1.

(Operating mode of reference 1)

X : 0 = Saisie de la donnée lors de la pesée sans effacement de la donnée.

1 = Saisie de la donnée lors de la pesée avec effacement de la donnée.

2 = Saisie de la donnée par la fonction "I1" sans effacement de la donnée.

3 = Saisie de la donnée par la fonction "I1" avec effacement de la donnée.

Y : 0 = Référence dévalidée.

1 = Référence validée. (En pesage de lot saisi de la donnée en début de lot)

2 = Référence validée. (En pesage de lot saisi de la donnée en cours de lot)

3 = Référence validée. (En pesage de lot saisi de la donnée en fin de lot)

o r E F 2

: xy

(Operating mode of reference 2)

Choisissez le mode de fonctionnement pour la saisie de la référence n°2.

X : 0 = Saisie de la donnée lors de la pesée sans effacement de la donnée.
 1 = Saisie de la donnée lors de la pesée avec effacement de la donnée.
 2 = Saisie de la donnée par la fonction "I2" sans effacement de la donnée.
 3 = Saisie de la donnée par la fonction "I2" avec effacement de la donnée.

Y : 0 = Référence dévalidée.
 1 ou 5 = Référence validée. (En pesage de lot saisi de la donnée en début de lot)
 2 ou 6 = Référence validée. (En pesage de lot saisi de la donnée en cours de lot)
 3 ou 7 = Référence validée. (En pesage de lot saisi de la donnée en fin de lot)
 Si Y= 5/6/7 la référence n°2 est imprimée au format date.

T o T T I

: x

(Total Ticket)

Choisissez le type de totalisation à imprimer. (Pour le pesage de lot)

0 = Impression du cumul standard.
 1 = Impression du cumul standard + la moyenne.
 2 = Impression du cumul standard + la moyenne + écart type.

d E L T A

: x

(Del Tare)

Choisissez l'effacement de la tare après la pesée ou non.

0 = Pas d'effacement de la tare après la pesée.
 1 = Effacement de la tare après la pesée.

L T H

: xxxx . xx

(Low threshold)

Entrez la valeur du seuil bas, cette valeur doit être obligatoirement différente de zéro pour le pesage en automatique. (Sur 6 chiffres)

5.1.4. Paramètres de la liaison série COM1

d r I U I

: xx

(driver com1)

Entrez le type de pilote de COM1.

00 = Rien.
 01 = Répétiteur de poids. (Type RP75HL)
 02 = Protocole JBUS / MODBUS. (Voir "6.2. Protocole JBUS/MODBUS")
 03 = Protocole COMIDM.
 04 = Protocole ERIC.
 05 = Protocole MODEM. (Logiciel AMK "TRANSFIC")
 06 = FDE Ordinateur. (Voir "6.1. Le protocole Fil De l'Eau ordinateur (FDE ordinateur)")
 07 = Imprimante IBA40.
 08 = Imprimante ILA80.
 09 = Imprimante Fil De l'Eau. (FDE)
 17 = Répétiteur de poids. (Compatibilité anciens modèles)
 36 = Protocole PT6S3. (Paramètres supplémentaires, voir "5.1.7. Numéro de station esclave de l'indicateur")

n o d E I

: x

(communication mode com1)

Entrez le type de liaison série.

0 = RS232 sans test de DTR.
 1 = RS232 avec test du DTR.

bAud | | | | 1

: x

Entrez la vitesse de communication.

(baud rate com1)

1 = 1200 bauds.
 2 = 2400 bauds.
 4 = 4800 bauds.
 9 = 9600 bauds.
 0 = 19200 bauds.

biTS | | | | 1

: x

Entrez le nombre de bits.

(number of bits com1)

7 = 7 bits.
 8 = 8 bits.

PARi | | | | 1

: x

Entrez le type de parité.

(parity type com1)

0 = pas de parité.
 1 = Parité impaire.
 2 = parité paire.

StoP | | | | 1

: x

Entrez le nombre de bit de stop.

(number stop bits com1)

1 = 1 bit de stop.
 2 = 2 bits de stop.

Remarque: Certaines combinaisons de nombre de bits, de parité et de nombre de stop ne sont pas disponibles. Choisir, dans la mesure du possible : 8 bits, pas de parité, et 1 stop.

5.1.5. Paramètres de la liaison série COM2

drIu | | | | 2

: xx

Entrez le type de pilote de COM2.

(driver com2)

00 = Rien.
 01 = Répétiteur de poids.
 02 = Protocole JBUS / MODBUS. (Voir "6.2. Protocole JBUS/MODBUS")
 03 = Protocole COMIDM.
 04 = Protocole ERIC.
 05 = Protocole MODEM. (Logiciel AMK "**TRANSFIC**")
 06 = FDE Ordinateur. (Voir "6.1. Le protocole Fil De l'Eau ordinateur (FDE ordinateur)")
 07 = Imprimante IBA40.
 08 = Imprimante ILA80.
 09 = Imprimante Fil De l'Eau. (FDE)
 17 = Répétiteur de poids. (Compatibilité anciens modèles)
 34 = Gestion passerelle **CanMK-FB**, les paramètres de communication seront figés à 19200 bauds / 8 bits / Pas de parité / 1 bit de Stop. (Voir "6.3. Bus de terrain avec passerelle CanMK-FB" et "6.4. Raccordement passerelle CanMK-FB avec répétiteur de poids")
 36 = Protocole PT6S3. (Paramètres supplémentaires, voir "5.1.7. Numéro de station esclave de l'indicateur")

MODE 2 : 2 Toujours mettre ce paramètre à 2.

(communication mode com2) 2 = RS485 2 fils.

BAUD 2 : x Entrez la vitesse de communication.

(baud rate com2) 1 = 1200 bauds.
2 = 2400 bauds.
4 = 4800 bauds.
9 = 9600 bauds.
0 = 19200 bauds.

BITS 2 : x Entrez le nombre de bits.

(number of bits com2) 7 = 7 bits.
8 = 8 bits.

PARI 2 : x Entrez le type de parité.

(parity type com2) 0 = Pas de parité.
1 = Parité impaire.
2 = Parité paire.

STOP 2 : x Entrez le nombre de bit de stop.

(number stop bits com2) 1 = 1 bit de stop.
2 = 2 bits de stop.

Remarque: Certaines combinaisons de nombre de bits, de parité et de nombre de stop ne sont pas disponibles. Choisir, dans la mesure du possible : 8 bits, pas de parité, et 1 stop.

5.1.6. Longueur du ticket

LF nb : xx Longueur d'une page papier en nombre de line feed pour les imprimantes 80 colonnes. (ILA80)

(line feed number)

5.1.7. Numéro de station esclave de l'indicateur

SLA n : xx Entrez le numéro d'esclave de l'indicateur (2 chiffres) puis validez. Ce numéro sert aux protocoles de communication.

(slave number)

Si le type de pilote de **COM1** ou **COM2** est à "36" il faut renseigner les paramètres supplémentaires pour le protocole PT6S3, voir "5.1.4. Paramètres de la liaison série COM1" et "5.1.5. Paramètres de la liaison série COM2".

SYNCH 1 : xx Entrez la valeur décimale du caractère de synchronisation n°1 pour le protocole PT6S3 (2 chiffres) puis validez. (Par défaut 13 d/OD h)

(synchronization character number 1)

<p>SYNCH2 : xx</p> <p>(synchronization character number 2)</p>	<p>Entrez la valeur décimale du caractère de synchronisation n°2 pour le protocole PT6S3 (2 chiffres) puis validez. (Par défaut 00 d/00 h)</p>
<p>SYNCH3 : xx</p> <p>(synchronization character number 3)</p>	<p>Entrez la valeur décimale du caractère de synchronisation n°3 pour le protocole PT6S3 (2 chiffres) puis validez. (Par défaut 00 d/00 h)</p>
<p>FACTOR : xx</p> <p>(weight factor)</p>	<p>Entrez le coefficient à appliquer sur le poids pour le protocole PT6S3 (2 chiffres) puis validez. (Par défaut 01)</p> <p>00 = Un coefficient 1 est appliqué aux poids transmis. 10 = Un coefficient 1/10 est appliqué aux poids transmis. 20 = Un coefficient 10 est appliqué aux poids transmis.</p>

5.1.8. Paramètres des entrées/sorties

<p>TYPE I/O : x</p> <p>(type of input and output)</p>	<p>Donnez le type de fonctionnement des entrées/sorties, type d'application souhaitée. (Option)</p> <p>0 = Application type Industrie, sorties en mode seuils. 9 = Application type Industrie, sorties gérées par protocole. (Voir "6.3.2.1. Définition du champ "Forçage des Sorties"")</p>
<p>Mod 01 : x</p> <p>(operating mode of output 1)</p>	<p>Entrez le mode de fonctionnement de la sortie 1. (Si le paramètre "type of input and output" est à "9", laisser ce paramètre à 0)</p> <p>0 = Dévalidation de la sortie 1. 1 = La sortie 1 fonctionne en mode seuil sur le poids brut. 2 = La sortie 1 fonctionne en mode seuil sur le poids net.</p>
<p>Mod 02 : x</p> <p>(operating mode of output 2)</p>	<p>Entrez le mode de fonctionnement de la sortie 2. (Si le paramètre "type of input and output" est à "9", laisser ce paramètre à 0)</p> <p>0 = Dévalidation de la sortie 2. 1 = La sortie 2 fonctionne en mode seuil sur le poids brut. 2 = La sortie 2 fonctionne en mode seuil sur le poids net.</p>
<p>Mod 03 : x</p> <p>(operating mode of output 3)</p>	<p>Entrez le mode de fonctionnement de la sortie 3. (Si le paramètre "type of input and output" est à "9", laisser ce paramètre à 0)</p> <p>0 = Dévalidation de la sortie 3. 1 = La sortie 3 fonctionne en mode seuil sur le poids brut. 2 = La sortie 3 fonctionne en mode seuil sur le poids net.</p>

Remarque: Si les trois derniers paramètres sont à 0, le menu s'arrête là et les trois sorties fonctionnent en mode comparaison. (Une seule des trois sorties est activée selon le poids net mesuré)
Sinon les trois sorties fonctionnent en mode seuil, et il faut renseigner les paramètres suivants.

<p>LOGIC : x</p> <p>(logic of the outputs)</p>	<p>Entrez le choix de la logique du contact.</p> <p>0 = Normalement ouvert. 1 = Normalement fermé.</p>
---	--

PULS

: x

Entrez le mode de fonctionnement des sorties.

(operation into pulse or level)

0 = Normalement ouvert.

1 = Normalement fermé.

HYS TER

: -x . xxx

Entrez la valeur de l'hystérésis. On change le signe grâce à la touche .*(the value of hysteresis)*

5.1.9. Paramètres de la sortie analogique (0-10V / 4-20mA)

Mod 10

: x

Entrez le mode de fonctionnement de la sortie analogique. (0-10V / 4-20mA)

(mode of 0-10V / 4-20mA)

0 = Dévalidation de la sortie analogique.

1 = La sortie analogique fonctionne sur le poids brut.

2 = La sortie analogique fonctionne sur le poids net.

3 = La sortie analogique fonctionne en valeur absolue sur le poids net.

Pour effectuer les deux réglages suivant, il faut brancher un voltmètre ou un ampèremètre, suivant le type de carte analogique utilisée.

Lo dAc

: x

Réglage du point bas de la sortie analogique. (0 V / 4 mA)

(low value of DAC)- Un appuie sur la touche  + pour faire augmenter la valeur, un second appuie sur la touche arrête le défilement de la valeur.- Un appuie sur la touche  - pour faire diminuer la valeur, un second appuie sur la touche arrête le défilement de la valeur.**Hi dAc**

 
: x

Réglage du point haut de la sortie analogique. (10 V / 20 mA)

(high value of DAC)- Un appuie sur la touche  + pour faire augmenter la valeur, un second appuie sur la touche arrête le défilement de la valeur.- Un appuie sur la touche  - pour faire diminuer la valeur, un second appuie sur la touche arrête le défilement de la valeur.

5.1.10. Paramétrage à l'aide d'un PC

Pour cela il faut :

- relier le PC (sur Com1) avec l'indicateur. (sur Com1)
- lancer le logiciel Hyper terminal. (chemin d'accès d'hyperterm.exe: "C:\Program Files\Accessoires\HyperTerminal\HYPERTRM.EXE").
- donner un nom à la connexion et valider.
- ensuite dans la rubrique "Connecter en utilisant" il faut valider "Diriger vers Com1".
- puis, on configure la connexion en 9600 Bauds, pas de parité, un stop, et aucun contrôle de flux.
- on valide la fonction  sur l'indicateur, le message "PRESS [ENTER] ON THE PC" est affiché à l'écran du PC. On valide avec la touche ↵.

- on obtient le menu suivant:

```
0 : DSD RECEPTION .....
1 : COMPANY NAME .....
2 : CONFIGURABLE W. TICKET.
3 : CONFIGURABLE B. TICKET.
4 : CONFIGURABLE E. TICKET.
9 : END AND RETURN ON LOGIC
```

(Voir ci-dessous le chapitre "5.2. Paramétrage à l'aide d'un PC")

5.1.11. Sauvegarde et impression du paramétrage puis retour en mode application

Sauvegarde et impression du paramétrage dans la mémoire EEPROM. Cette fonction prend plusieurs secondes. **(20 secondes)**

 
Puis retour à l'application.

Remarque : L'impression des paramètres ne se fait que si l'on a une imprimante déclarée sur **COM1** ou **COM2**.

5.1.12. Sauvegarde du paramétrage puis retour en mode application

Sauvegarde du paramétrage dans la mémoire EEPROM sans impression. Cette fonction prend plusieurs secondes. **(20 secondes)**

Puis retour à l'application.



5.2. Paramétrage à l'aide d'un PC

5.2.1. Réception du DSD (DSD RECEPTION)

Cette fonction permet de sauvegarder, dans un fichier texte (.TXT), le DSD. Appuyez sur la touche 0 les informations suivantes sont visualisées sur l'écran :

```
"BEGIN DATE (DDMMYY) : 010407"
```

On rentre la date à partir de laquelle vous voulez récupérer le DSD, et on valide par ↵.

Les informations suivantes sont visualisées sur l'écran :

```
"END DATE (DDMMYY) : 030407"
```

On rentre la date jusqu'à laquelle vous voulez récupérer le DSD, et on valide par ↵.

Les informations suivantes sont visualisées sur l'écran :

```
" Configure HYPERTERMINAL in TEXT CAPTURE MODE and START
  ENTER key to start transfer.
  At the end of transfer STOP THE CAPTURE
  ENTER key for return to MENU."
```

Pour cela, il faut aller dans "Transfert" puis dans "Capturer le texte", on définit le nom du fichier de sauvegarde et on valide "Démarrer", le PC est en attente d'informations.

Tabulez la touche ENTREE pour commencer le transfert du DSD. Une fois le transfert terminé, il faut aller dans "Transfert" puis dans "Capturer le texte" et "Arrêter".

Tabulez la touche ENTREE pour revenir au menu principal.

Exemple de récupération de DSD :

Numéro de station de l'indicateur	Numéro de DSD	Date de la pesé DSD	Heure de la pesé DSD	Poids Brut	Valeur de la tare	Poids Net	Référence n°1	Référence n°2
00	000000	03/04/2007	09:32:12	0010.51	0000.00	0010.51	158742	120500
00	000001	03/04/2007	10:16:35	0012.02	0000.00	0012.02	154896	324578
00	000002	03/04/2007	10:46:37	0021.02	0000.00	0021.02	126873	584361
00	000003	03/04/2007	11:02:44	0018.03	0000.00	0018.03	265987	002584
00	000004	03/04/2007	11:32:45	0017.03	0000.00	0017.03	358000	654802
00	000005	03/04/2007	13:12:49	0020.35	0000.00	0020.35	125489	674230
00	000006	03/04/2007	13:32:52	0027.23	0000.00	0027.23	215800	002548

5.2.2. Raison sociale. (COMPANY NAME)

Appuyez sur la touche 1 les informations suivantes sont visualisées sur l'écran :

Première ligne de la raison sociale : 20 caractères en double largeur.

" RAISON SOCIALE: ***** "

On valide par ↵.

Deuxième ligne de la raison sociale : 39 caractères.

" >----- "

On valide par ↵.

Troisième ligne de la raison sociale : 39 caractères

" >----- "

On valide par ↵.

Quatrième ligne de la raison sociale : 39 caractères

" >----- "

On valide par ↵.

Première ligne de fin de ticket : 39 caractères

" >----- "

On valide par ↵.

Deuxième ligne de fin de ticket : 39 caractères

" >----- "

On valide par ↵.

Nom de la référence n°1 : 16 caractères

" NAME REF. 1 :Numero de lot "

On valide par ↵.

Nom de la référence n°2 : 16 caractères

" NAME REF. 2 :Code article "

On valide par ↵, et on retourne au menu principal.

5.2.3. Ticket de pesé paramétrable (CONFIGURABLE W. TICKET.)

Appuyez sur la touche 2, les informations suivantes sont visualisées sur l'écran :

" STD W. TICKET (0=n 1=y):1 "

Si vous répondez "1" (oui), l'impression du ticket de pesée Brut/Tare/Net, du ticket de lot et du ticket FDE se fera suivant un type de ticket figé dans la mémoire de l'indicateur.

Si vous répondez "0" (non), l'impression du ticket de pesée Brut/Tare/Net, du ticket de lot et du ticket FDE se fera suivant le paramétrage du ticket.

Voir ci-dessous le chapitre "5.3. Les tickets paramétrables".

Les tickets standards sont toujours en mémoire dans l'indicateur. Ils sont réalisés dans un format permettant son impression sur une imprimante IBA40 (sur 40 colonnes). Ils regroupent toutes les informations recueillies au cours de la pesée.

5.2.4. Ticket de début de lot paramétrable (CONFIGURABLE B. TICKET.)

Appuyez sur la touche 3, les informations suivantes sont visualisées sur l'écran :

" STD B. TICKET (0=n 1=y) :1"

Si vous répondez "1" (oui), l'impression du ticket de début de lot se fera suivant un type de ticket figé dans la mémoire de l'indicateur.

Si vous répondez "0" (non), l'impression du ticket de début de lot se fera suivant le paramétrage du ticket. Voir ci-dessous le chapitre "5.3. Les tickets paramétrables".

Les tickets standards sont toujours en mémoire dans l'indicateur. Ils sont réalisés dans un format permettant son impression sur une imprimante IBA40 (sur 40 colonnes). Ils regroupent toutes les informations recueillies au cours de la pesée.

5.2.5. Ticket de fin de lot et de cumul paramétrable (CONFIGURABLE E. TICKET.)

Appuyez sur la touche 4, les informations suivantes sont visualisées sur l'écran :

" STD E. TICKET (0=n 1=y) :1"

Si vous répondez "1" (oui), l'impression du ticket de fin de lot et du ticket de cumul se fera suivant un type de ticket figé dans la mémoire de l'indicateur.

Si vous répondez "0" (non), l'impression du ticket de fin de lot et du ticket de cumul se fera suivant le paramétrage du ticket.

Voir ci-dessous le chapitre "5.3. Les tickets paramétrables".

Les tickets standards sont toujours en mémoire dans l'indicateur. Ils sont réalisés dans un format permettant son impression sur une imprimante IBA40 (sur 40 colonnes). Ils regroupent toutes les informations recueillies au cours de la pesée.

5.2.6. Fin et retour au menu du LOGIC (END AND RETURN ON LOGIC)

Appuyez sur la touche 9, vous terminez la communication avec le PC et vous retournez au menu principal de l'indicateur.

5.3. Les tickets paramétrables

Si vous désactivez le paramètre ticket standard, Le système vous propose alors le ticket paramétrable. Il permet une mise en page personnalisée et le choix des données imprimées. Ce ticket est réalisé par programmation à l'aide de commandes simples.

Remarque : Il est recommandé de créer le ticket par étapes successives. Paramétrez seulement quelques commandes et imprimez le ticket pour voir le résultat, et ainsi de suite.

5.3.1. Les commandes pour le paramétrage des tickets

Il y a 8 commandes différentes qui permettent de piloter l'imprimante. Une commande est **toujours** composée de trois caractères ; **1 lettre** ; . Le point virgule ';' est le séparateur qui doit **obligatoirement** se trouver entre chaque commande. Il peut aussi servir pour finir une ligne et être remplacé plus tard par une commande.

;A; = Nb avance papier
;B; = Nb espaces
;G; = Passage en gros caractères
;P; = Passage en caractères standard
;T; = Texte
;E; = Etiquette système
;C; = Caractère de contrôle
;?; = Fin de ticket (pas de donnée)

La syntaxe doit être :

La commande ;A; toujours suivie de 2 chiffres (nb d'avances papier) ex : ;A;02;

La commande ;B; toujours suivie de 2 chiffres (nb espaces) ex : ;B;09;

La commande ;G; toujours seule

La commande ;P; toujours seule

La commande ;C; toujours suivie de 2 caractères (valeur en hexadécimale) ex : ;C;1B;

La commande ;E; toujours suivie de 3 caractères (nom d'une des étiquettes systèmes) ex : ;E;RS1;

La commande ;T; toujours suivie du texte à imprimer (longueur variable) ex : ;T; VOICI LE TEXTE ;

La commande ;?; toujours seule

5.3.2. Les touches spéciales pour l'éditeur de tickets paramétrables

CTR / E = efface complètement la ligne sur laquelle se situe le curseur.
CTR / D = efface le caractère pointé par le curseur.
CTR / I = insertion d'un espace pointé par le curseur.
CTR / A = avance le curseur d'un caractère.
BACK SPACE = recule le curseur d'un caractère.
↵ = passage à la ligne suivante.

5.3.3. Les étiquettes système

Ces étiquettes permettent d'imprimer les données en mémoire dans le système.

RS1 : 1ere ligne de la raison sociale. (20 caractères)

RS2 : 2eme ligne de la raison sociale. (39 caractères)

RS3 : 3eme ligne de la raison sociale. (39 caractères)

RS4 : 4eme ligne de la raison sociale. (39 caractères)

FT1 : 1ere ligne de la fin de ticket. (39 caractères)

FT2 : 2eme ligne de la fin de ticket. (39 caractères)

DNP : Donnée numéro de ticket. (6 chiffres)

NDS : Donnée numéro de DSD. (6 chiffres)

DDA : Donnée date. (Date courante 8 caractères dans le format choisi dans le paramétrage)

DDD : Donnée jour. (Jour en cours 2 caractères)

DDM : Donnée mois. (Mois en cours 2 caractères)

DDY : Donnée année. (Année en cours 2 caractères)

DHE : Donnée heure. (Heure courante 5 caractères)

DP1 : Donnée poids brut. (5 chiffres + unité de poids et virgule)

DP2 : Donnée poids tare. (5 chiffres + unité de poids et virgule)

DP3 : Donnée poids net. (5 chiffres + unité de poids et virgule)

DR1 : Donnée de la référence n°1. (6 chiffres)

DR2 : Donnée de la référence n°2. (6 chiffres)

R2D : Donnée de la référence n°2 au format Date. (8 caractères dans le format choisi dans le paramétrage)

DC1 : Donnée cumul poids brut. (10 chiffres + unité de poids et virgule)

DC2 : Donnée cumul poids tare. (10 chiffres + unité de poids et virgule)

DC3 : Donnée cumul poids net. (10 chiffres + unité de poids et virgule)

DC4 : Donnée cumul nombre de pesée. (5 chiffres)


DMO : Donnée moyenne des poids net. (8 chiffres + unité de poids et virgule avec trois chiffres après la virgule)
DET : Donnée écart type des poids net. (8 chiffres + unité de poids et virgule avec trois chiffres après la virgule)
EP1 : Nom poids brut. (6 caractères)
EP2 : Nom de la tare. (6 caractères)
EP3 : Nom poids net. (6 caractères)
ER1 : Nom de la référence n°1. (16 caractères)
ER2 : Nom de la référence n°2. (16 caractères)
ENP : Etiquette du numéro de ticket. (16 caractères)
EDS : Etiquette du numéro de DSD. (16 caractères)
T39 : Suite de 39 tirets. (Signe moins : "-----")

6. ANNEXES

6.1. Le protocole Fil De l'Eau ordinateur (FDE ordinateur)

La fonction est activée si le type de pilote de **COM1** ou **COM2** est à "06", voir "5.1.4. Paramètres de la liaison série COM1" et "5.1.5. Paramètres de la liaison série COM2".

Pour chaque pesée on a la trame suivante qui est envoyée :

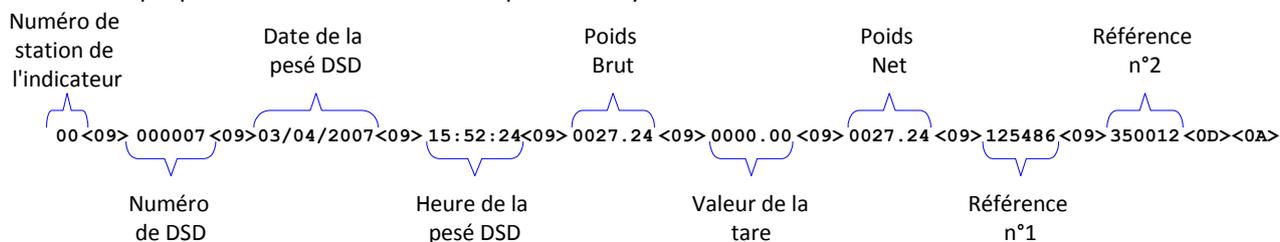

Légende :

- Les différents champs sont codés en ASCII.
- <09> ⇒ Séparateur de champs. (09 H, 09 d)
- <0D><0A> ⇒ CR/LF. (0D H, 13 d / 0A H, 10 d)

Une fois la trame envoyée l'indicateur attend un acquittement de la commande (<06> ⇒ ACK) par le système cible.

Tant que le système cible n'a pas acquitté la trame est-elle est automatiquement répétée toutes les 3 secondes, les autres trames sensées être émises sont mises en attente dans la limite de 250 trames.

Si l'on a 250 trames FDE ordinateur en attente il devient alors impossible d'enregistrer une nouvelle pesée dans la mémoire tampon pour le FDE ordinateur, le message ci-dessous le signal à l'opérateur :

E	r	r		6	1
---	---	---	--	---	---

6.2. Protocole JBUS/MODBUS

Un système extérieur peut communiquer avec l'indicateur par liaison série. Il peut contrôler le process ou être informé de l'état du pesage en temps réel. Cette fonction est transparente pour l'utilisateur. (Fonction réalisée en multitâches par l'indicateur)

La fonction est activée si le type de pilote de **COM1** ou **COM2** est à "02", voir "5.1.4. Paramètres de la liaison série COM1" et "5.1.5. Paramètres de la liaison série COM2".

Pour de plus détail sur le protocole se reporter à la notice "**PROTOCLE JBUS IMPLANTATION SUR INDICATEUR LOGICIEL INDUSTRIE**".

6.3. Bus de terrain avec passerelle CanMK-FB

Un système extérieur peut communiquer avec l'indicateur par liaison bus de terrain. Il peut contrôler le process ou être informé de l'état du pesage en temps réel. Cette fonction est transparente pour l'utilisateur. (Fonction réalisée en multitâches par l'indicateur)

La fonction est activée si le type de pilote de **COM2** est à "34", voir "5.1.5. Paramètres de la liaison série COM2", l'indicateur peut piloter une passerelle **CanMK-FB** utilisant un module BDT ANYBUS CompactCOM Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet Modbus TCP, ProfiNet ou EtherNet/IP.

Pour de plus détail sur la passerelle "CanMK-FB" et ses modules BDT ANYBUS CompactCOM se reporter à la notice "**SPECIFICATION DE LA PASSERELLE MASTERCAN CANMK-FB**".

6.3.1. Données émises par l'indicateur

La trame émise par l'indicateur permet au système extérieur (automate, PC) la lecture des données de supervision et de pesage.

Désignation	Taille (octets)	Codage	Offset (octets)
Compteur de vie. (Voir 6.3.1.1.)	1	Octet	0
Image des Entrées/Sorties. (Voir 6.3.1.2.)	1	Bits	1
Etat réponse. (Voir 6.3.1.3.)	2	-	2
Donnée réponse. (Voir 6.3.1.3.)	4	Entier long signé	4
Brut. (Voir 6.3.1.4.)	4	Entier long signé	8
Tare. (Voir 6.3.1.4.)	4	Entier long signé	12
Net. (Voir 6.3.1.4.)	4	Entier long signé	16
Etat de la voie. (Voir 6.3.1.5.)	2	Bits	20

Remarques :

 
- La virgule des poids est codée dans le champ : "**Etat de la voie**", voir 6.3.1.5.
- Longueur de la trame : 11 mots / 22 octets.

6.3.1.1. Définition du champ "Compteur de vie"

Ce champ s'incrémente de 00 H à FF H à chaque nouvelle transmission.

6.3.1.2. Définition du champ "Image des Entrées/Sorties"

Il s'agit de l'image de l'état des entrées/sorties de la carte "4E4S_LOGIC".



❖ Bits d'états des entrées :

- b0 ⇒ Etat de l'entrée E1.
- b1 ⇒ Etat de l'entrée E2.
- b2 ⇒ Etat de l'entrée E3.
- b3 ⇒ Etat de l'entrée E4.

❖ Bits d'états des sorties :

- b4 ⇒ Etat de la sortie S1.
- b5 ⇒ Etat de la sortie S2.
- b6 ⇒ Etat de la sortie S3.
- b7 ⇒ Etat de la sortie S4.

 
6.3.1.3. Définition des champs "Etat réponse" et "Donnée réponse"

Les champs "Etat réponse" et "Donnée réponse" sont les résultats d'une commande précédemment émise à l'indicateur, pour plus de détail se reporter aux paragraphes "6.3.3. Lancement d'une commande" et "6.3.2.2. Liste des commandes".

6.3.1.4. Définition des champs "Brut" / "Tare" / "Net"

Les poids brut / tare / net sont transmis en entier de 32 bits signés, la virgule des poids est codée dans le champ : "Etat de la voie", voir 6.3.1.5.

6.3.1.5. Définition du champ "Etat de la voie"



- ❖ Bits non utilisés : Ces bits sont toujours à 0.
 - b0 à b7.
- ❖ Position de la virgule : Nombre de chiffre après la virgule pour les poids.
 - b8 à b9
 - 0 ⇒ Il n'y a pas de chiffre après la virgule.
 - 1 ⇒ Il y a 1 chiffre après la virgule.
 - 2 ⇒ Il y a 2 chiffres après la virgule.
 - 3 ⇒ Il y a 3 chiffres après la virgule.
- ❖ Bits d'états :
 - b10 ⇒ Ce bit indique si le poids affiché sur l'indicateur est un poids immobile ou non.
 - 0 ⇒ Poids non immobile.
 - 1 ⇒ Poids immobile. (Selon les critères définis lors du réglage de l'appareil)
 - b11 ⇒ Ce bit indique si l'on est au zéro correct. (Au ¼ d'échelon)
 - 0 ⇒ Zéro pas correct.
 - 1 ⇒ Zéro correct.
 - b12 ⇒ Si ce bit est à 1 il indique que le poids est 'Hors échelle +'. (⚠ C'est un défaut !)
 - b13 ⇒ Si ce bit est à 1 il indique que le poids est 'Hors échelle -'. (⚠ C'est un défaut !)
 - b14 ⇒ Si ce bit est à 1 il indique que le convertisseur est hors gamme. (⚠ C'est un défaut !)
 - b15 ⇒ Non utilisé, ce bit est toujours à 1.


6.3.2. Données reçues par l'indicateur

La trame reçue par l'indicateur permet au système extérieur (automate, PC) le control du process.

Désignation	Taille (octets)	Codage	Offset (octets)
Forçage des Sorties. (Voir 6.3.2.1.)	2	-	0
Code commande. (Voir 6.3.2.2.)	2	Entier	2
Données de commande. (Voir 6.3.2.2.)	4	Entier long	4

Remarque : Longueur de la trame en nombre : 4 mots / 8 octets.

 6.3.2.1. Définition du champ "Forçage des Sorties"



❖ Bits de forçage des sorties : (Fonctionne uniquement si le paramètre "type of input and output" est à "9", voir "5.1.8. Paramètres des entrées/sorties")

- b0 ⇒ Forçage de la sortie S1.
- b1 ⇒ Forçage de la sortie S2.
- b2 ⇒ Forçage de la sortie S3.
- b3 ⇒ Forçage de la sortie S4.

❖ Bits non utilisés : Ces bits sont toujours à laisser à 0.

- b4 à b15.

6.3.2.2. Liste des commandes

Valeur		Désignation	
Hexa.	Décimale		
0000 H	0 d	Aucune commande / Initialisation commande.	
0001 H	1 d	Commande de mise à zéro.	
0002 H	2 d	Commande de Tarage Semi-Automatique.	
0003 H	3 d	Commande de tarage prédéterminé. (PT)	
0004 H	4 d	Commande d'annulation/effacement de la tare.	
0005 H	5 d	Commande d'impression et mémorisation de la pesée dans le DSD.	
0006 H	6 d	Commande de lecture du numéro de DSD.	
0015 H	21 d	Commande d'écriture de la valeur du seuil n°1.	Commandes disponibles uniquement si le paramètre "type of input and output" est à "0", voir "5.1.8. Paramètres des entrées/sorties"
0016 H	22 d	Commande d'écriture de la valeur du seuil n°2.	
0017 H	23 d	Commande d'écriture de la valeur du seuil n°3.	
0019 H	25 d	Commande de lecture de la valeur du seuil n°1.	
001A H	26 d	Commande de lecture de la valeur du seuil n°2.	
001B H	27 d	Commande de lecture de la valeur du seuil n°3.	
001C H	28 d	Commande de lecture de la valeur de l'hystérésis.	


Remarques :

- La commande "3" nécessite de mettre à jour le champ "**Données de commande**" avec la valeur de la tare prédéterminé désirée.
- La commande "5" retourne dans le champ "**Donnée réponse**" le numéro de DSD et les poids brut / tare / net sont figés pendant 1 seconde pour être certain que les poids imprimés / mémorisés dans le DSD sont les mêmes que ceux réceptionnés par l'informatique.
- La commande "6" retourne dans le champ "**Donnée réponse**" le numéro de DSD.
- Les commandes "21" à "23" nécessite de mettre à jour le champ "**Données de commande**" avec la valeur de seuil désirée.
- Les commandes "25" à "27" retourne dans le champ "**Donnée réponse**" la valeur du seuil.
- La commande "28" retourne dans le champ "**Donnée réponse**" la valeur de l'hystérésis.

6.3.3. Lancement d'une commande

Il est possible d'envoyer des commandes à l'indicateur en écrivant dans le champ "**Données de commande**".

Pour être certain de la validité et de la bonne exécution de la commande, il est important de respecter l'organigramme ci-dessous.

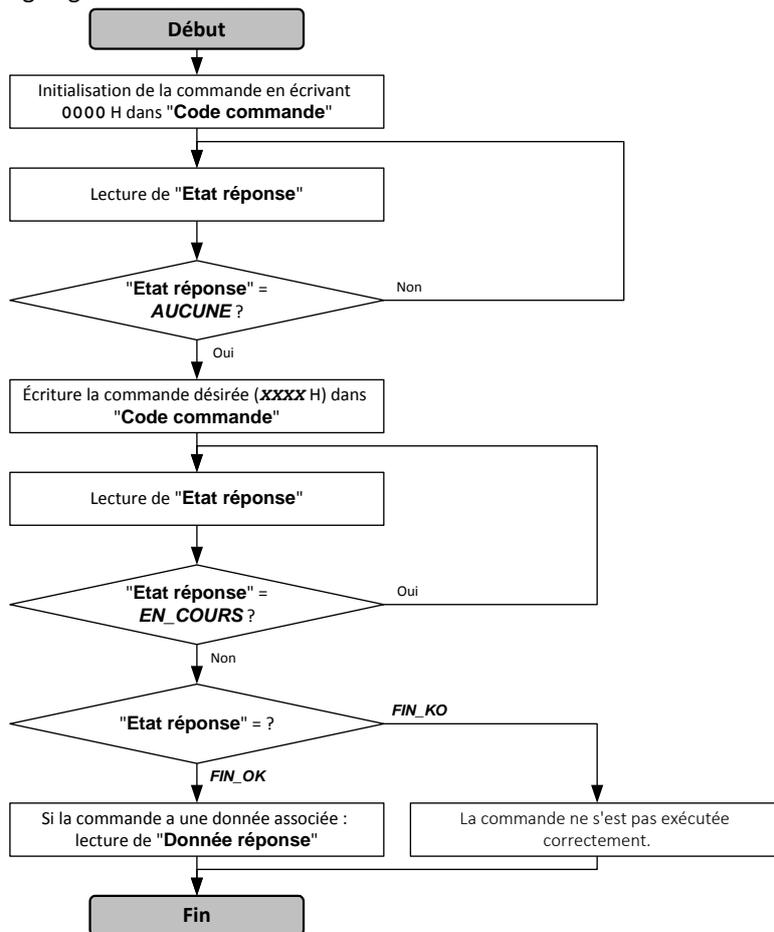

Valeurs de "Etat réponse" :

- AUCUNE = 00 H,
- FIN_OK = 01 H,
- FIN_KO = 02 H,
- EN_COURS = 03 H.

"Etat réponse" et "Donnée réponse" sont lus dans la trame émise par l'indicateur.

6.3.4. Exemples d'utilisation de commandes

6.3.4.1. Commande de Tarage Semi-Automatique : 0002 H

Trame du système extérieur à envoyer à l'indicateur :

Forçage des Sorties	Code commande	Données de commande
00 H 00 H	00 H 02 H	00 H 00 H 00 H 00 H
2 octets	2 octets	4 octets

6.3.4.2. Commande de tarage prédéterminé : 0003 H

Trame du système extérieur à envoyer à l'indicateur :

Forçage des Sorties	Code commande	Données de commande
00 H 00 H	00 H 03 H	00 H 00 H 03 H E8 H
0 (d) 2 octets	3 (d) 2 octets	1 000 (d) 4 octets

La valeur de la tare prédéterminée est 00003E8 H soit 1 000 décimal.

Si la voie est configurée :

- en kg avec 2 chiffres après la virgule cette tare sera traduite par 10,00kg,
- en kg avec 3 chiffres après la virgule cette tare sera traduite par 1,000 kg,
- ...

6.3.4.3. Commande d'écriture de la valeur du seuil 1 : 0015 H

Trame du système extérieur à envoyer à l'indicateur :


Forçage des Sorties	Code commande	Données de commande
00 H 00 H	00 H 15 H	00 H 00 H 21 H 34 H
0 (d) 2 octets	21 (d) 2 octets	8 500 (d) 4 octets

La valeur du seuil est 00002134 H soit 8 500 décimal.


Si la voie est configurée :

- en kg avec 2 chiffres après la virgule cette valeur sera traduite par 85,00kg,
- en kg avec 3 chiffres après la virgule cette valeur sera traduite par 8,500 kg,
- ...

6.4. Raccordement passerelle CanMK-FB avec répéteur de poids

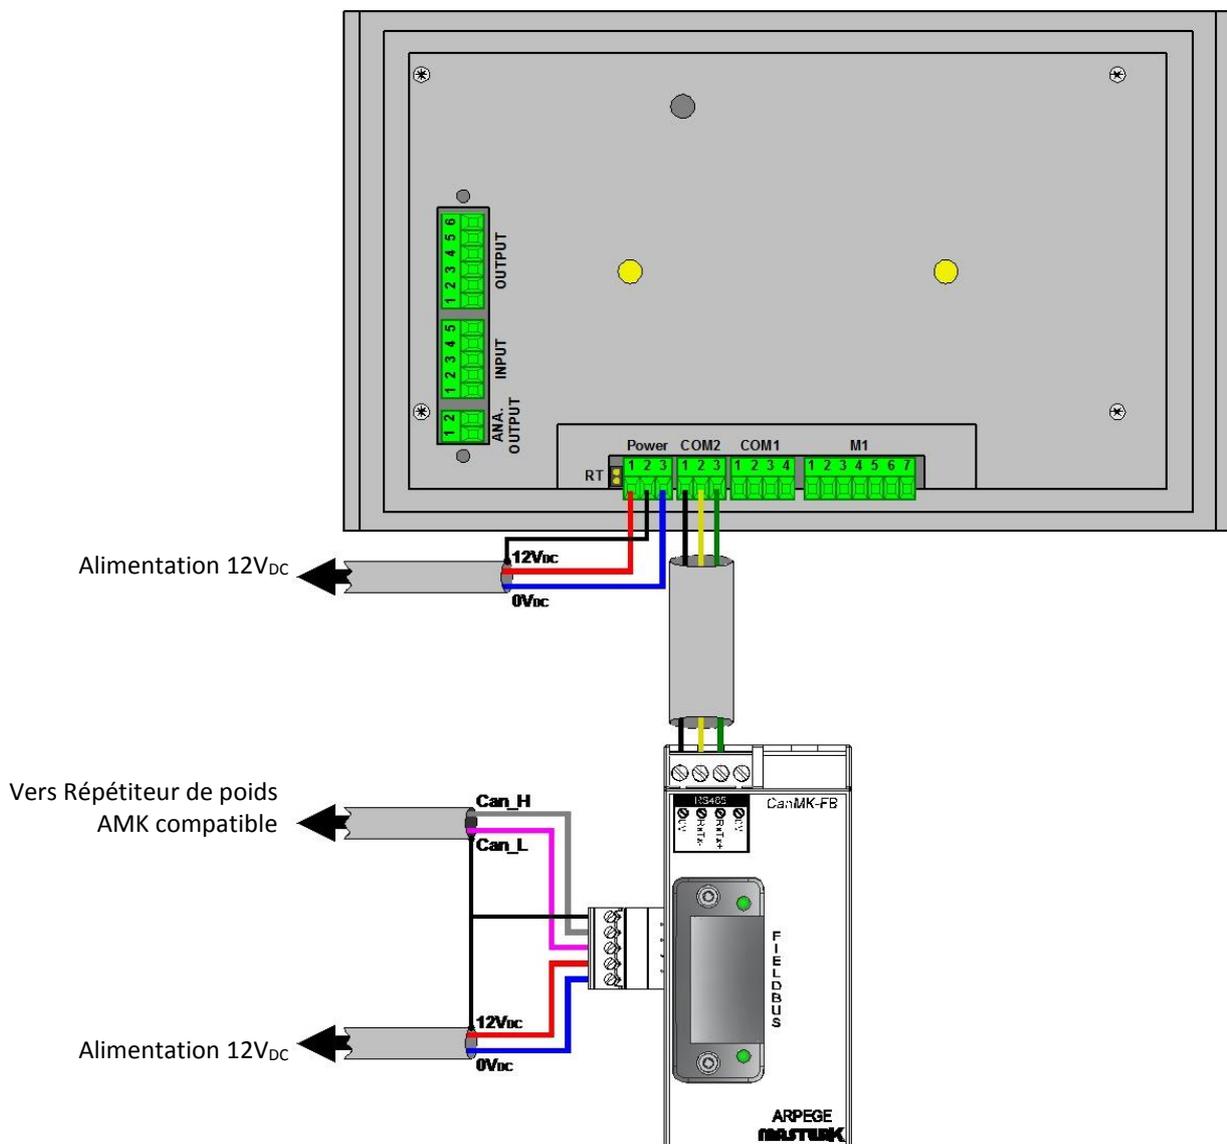


6.5. Implantation de la carte option 4E4S LOGIC

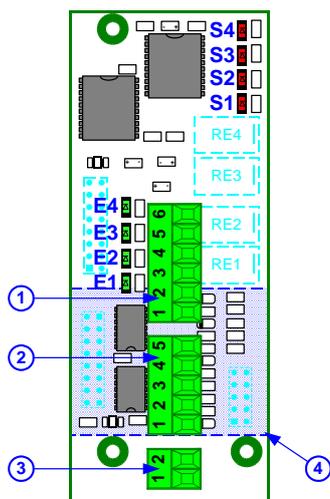


Légende :

1. **OUTPUT**, connecteur des sorties S1, S2, S3 et S4.
2. **INPUT**, connecteur des entrées E1, E2, E3 et E4.
3. **ANA. OUTPUT**, connecteur de l'option sortie analogique 0-10V ou 4-20mA.
4. Carte option sortie analogique à installer sur l'autre face. (Face où l'on a les relais RE1 à RE4)

6.6. Câblage de l'option 4E4S LOGIC avec option 0-10V ou 4-20mA

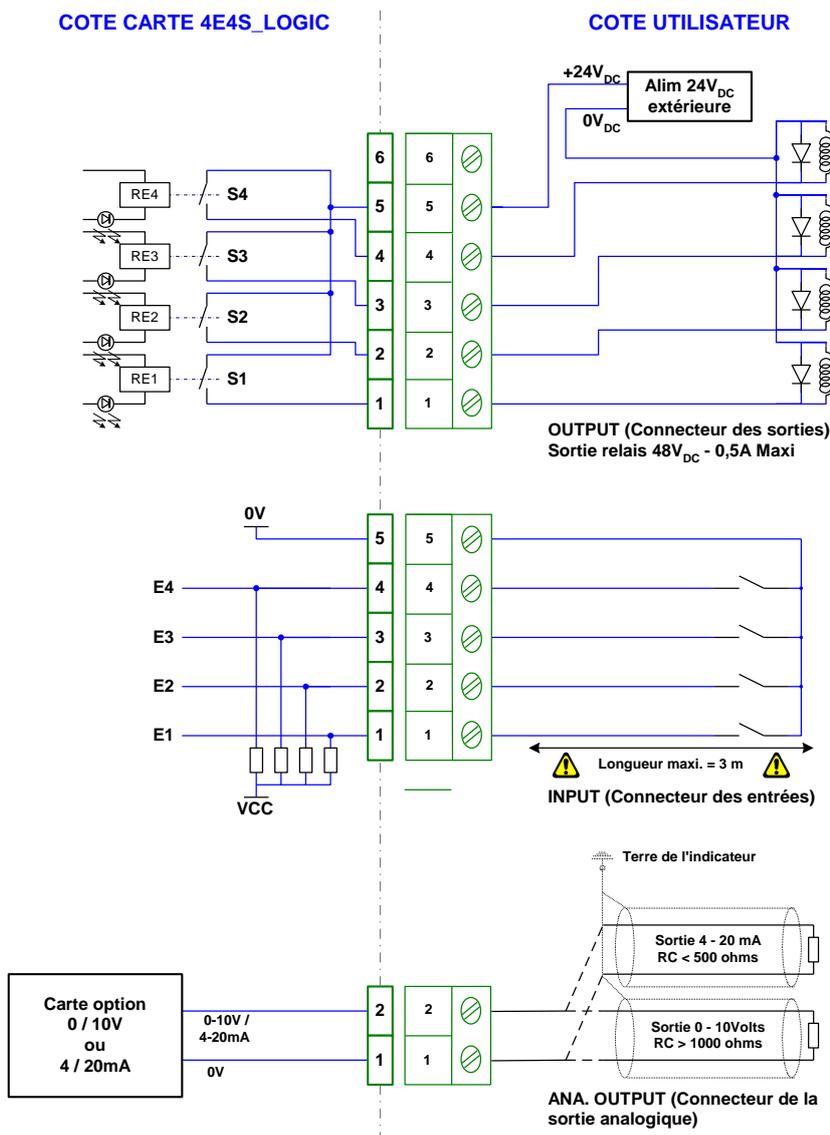

6.7. Affichage pseudo-alphanumérique de l'indicateur

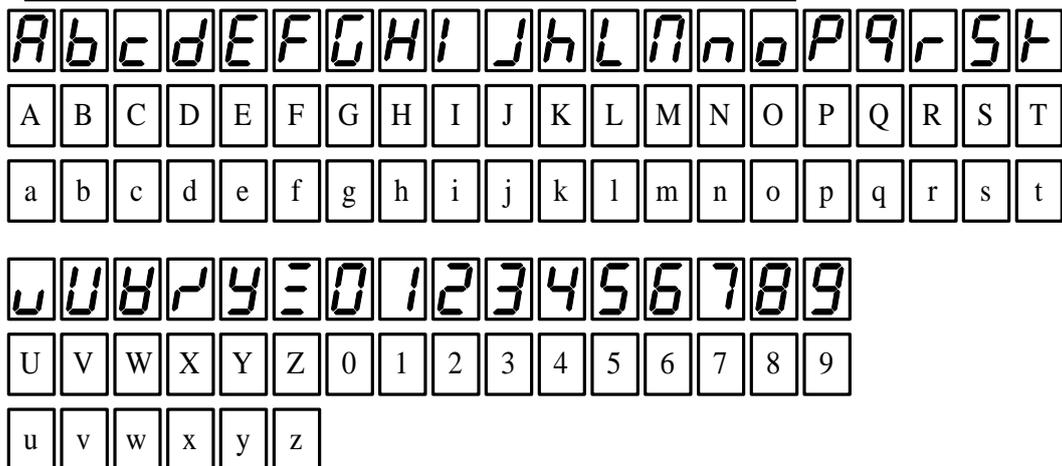

6.8. Messages d'erreurs

	b	A	T		: Pile défectueuse.	
	S	U	P	L	Y	: Alimentation défectueuse. (Tension trop faible)
		o	r			: Hors gamme plus. (Dépassement de la capacité du convertisseur)
		o	r	-		: Hors gamme moins. (Dépassement de la capacité du convertisseur)
E	E	P	-	0	n	: Erreur CRC de la mémoire EEPROM.
E	r		r	E	F	: Erreur sur entrée M1. (Raccordement capteur ou capteurs défectueux).
		o	S			: Hors échelle, dépassement de la portée. (+9 échelons)
		o	S	-		: Hors échelle, poids en dessous de zéro. (-9 échelons)
O	U	E	r	F		: Capacité de calcul dépassée.
A	d	7	7	3	0	: Le convertisseur ne fonctionne pas.
E	r	r		6	1	: Impossible d'enregistrer une pesée, il y a trop de trame en attente d'envoi sur la liaison FDE ordinateur.

6.9. Dépannage

- L'indicateur affiche le message suivant : **BAFF**

Vérifiez la tension de la pile de l'indicateur, elle doit être supérieure à 2,9V_{DC}, dans le cas contraire il faut la remplacer.

- L'indicateur affiche le message suivant : **SUPLY**

Vérifiez la tension d'alimentation de l'indicateur, elle doit être comprise entre 12V_{DC} et 24V_{DC}.

- L'indicateur affiche le message suivant : **or**

Le signal fourni par la cellule de pesée est trop important pour être mesuré par l'indicateur. (Surcharge, câblage, indicateur non réglé, ...)

- L'indicateur affiche le message suivant : **or-**

Le signal fourni par la cellule de pesée est trop faible pour être mesuré par l'indicateur. (Detarage, câblage, indicateur non réglé, ...)

- L'indicateur affiche le message suivant : **EEPON**

Redémarrez l'indicateur, et refaites le réglage de l'indicateur.

- L'indicateur affiche le message suivant : **ErREF**

Le capteur analogique n'est correctement raccordé, vérifiez que les retours d'alimentation (R+/R-) sont correctement raccordés.

- L'indicateur affiche le message suivant : **OUERF**

Redémarrez l'indicateur, et refaites le réglage de l'indicateur.

- L'indicateur affiche le message suivant : **Ad7730**

Vérifiez le câblage du capteur (**M1**) et le paramétrage de l'indicateur.

- L'indicateur affiche le message suivant : **Err 61**

Acquittez les trames de la liaison FDE ordinateur ou désactivez le protocole FDE ordinateur.

- L'indicateur affiche le message suivant : **LoAd**

Le poids est inférieur au seuil bas, chargez la bascule.

Si vos problèmes persistent, contactez votre revendeur le plus proche ou le SAV de la société ARPEGE MASTER-K.

6.10. Récapitulatif du menu de paramétrage

Menu de Paramétrage	Paramètres									
	L'intitulé du paramètre s'affiche en alternance avec sa valeur.									
S c o d E	0 F 1 U S									
- d A F E -	<table border="1"> <tr> <td>Choix "0" (Français)</td> <td>Choix "1" (USA)</td> <td>Choix "2" (Anglais / Européen)</td> </tr> <tr> <td>J J N N A A</td> <td>N N d d Y Y</td> <td>d d N N Y Y</td> </tr> <tr> <td>H H N N S S</td> <td>H H N N S S</td> <td>H H N N S S</td> </tr> </table>	Choix "0" (Français)	Choix "1" (USA)	Choix "2" (Anglais / Européen)	J J N N A A	N N d d Y Y	d d N N Y Y	H H N N S S	H H N N S S	H H N N S S
Choix "0" (Français)	Choix "1" (USA)	Choix "2" (Anglais / Européen)								
J J N N A A	N N d d Y Y	d d N N Y Y								
H H N N S S	H H N N S S	H H N N S S								
- F I n -	F I c n									
- N o d E -	o N o d E									
	o r E F 1									
	o r E F 2									
	F o t F I									
	d E L T A									
	L F H									
- c o n 1 -	d r i U 1									
	N o d E 1									
	b A u d 1									
	b i T S 1									
	P A R 1 1									
	S t o P 1									
- c o n 2 -	d r i U 2									
	N o d E 2									
	b A u d 2									
	b i T S 2									
	P A R 1 2									
	S t o P 2									
- P A P -	L F n b									
- L o n -	S L A n									
	S Y n c H 1									
	S Y n c H 2									
	S Y n c H 3									
	F A c t o r									
- o u t P -	T Y P 1 o									
	N o d o 1									
	N o d o 2									
	N o d o 3									
	L o G i o									
	P u L S									
	H Y S T E r									
- O 1 0 -	N o d 1 0									
	L o d A c									
	H i d A c									
- P c H Y -	P c 1									
- S P r -	S A U E P									
- S A U E -	S A U E P									

Légende :

Avec un LOGIC 200

Fonction :

- Passer à la fonction suivante dans le menu de paramétrage.
- Passer à la fonction précédente dans le menu de paramétrage.
- Entrer dans la fonction, et passer aux paramètres suivant.

Pour indiquer que l'on a saisi tous les paramètres d'une fonction et que l'on retourne sous le menu de paramétrage le message suivant est affiché :

M E n u

Paramètres uniquement disponibles si :

d r i U 1 = 36

et / ou

d r i U 2 = 36

Paramétrage avec hyperterminal sur PC. (COM1)

Fin du paramétrage, sauvegarde et impression des paramètres et retour en mode application.

Fin du paramétrage, sauvegarde des paramètres et retour en mode application.

